

緊急空洞調査による道路下の空洞について（北区伊福町三丁目）



道路下の空洞調査の結果、空洞の可能性ある箇所が確認されたため、掘削により目視確認し、緊急の修繕を行いました。

1 経 緯

- 令和7年2月13日(木)に路面下空洞探査車により現地調査を行った箇所について、データ解析の結果、異常波形3箇所を確認した。
- この3箇所について3月15日(土)21時より、掘削により目視確認を行った。

2 場 所

- 北区伊福町三丁目 6-80 付近(下図参照)。
- 道路下約2.3mの深さに内径2.3mの幹線管きよ(下水道管)が埋設されている路線。

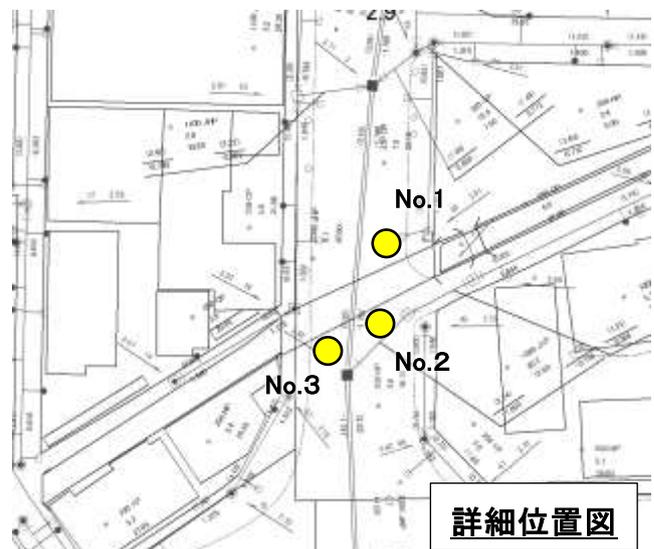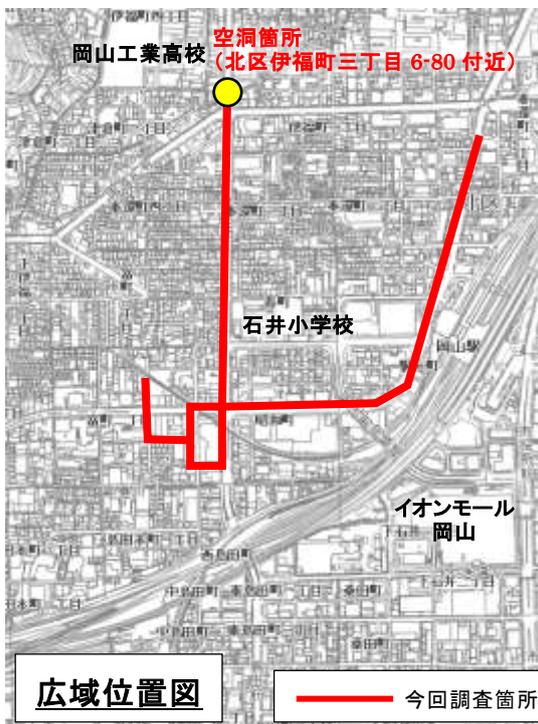

3 空洞の状況

No.1



No.3



4 調査結果

- 目視確認の結果、No.1 は縦40cm、横80cm、深さ40cm、No.3は直径80cm、深さ30cmの空洞が確認されたが、直ちに陥没事故につながるものではなかった。
- No.2 については空洞が確認されなかった。
- 近接する水路および下水道管きょについては、内部から目視により確認したところ、空洞発生につながるような破損等は確認されていない。
- 空洞の原因は周辺の地下埋設物等の施工時からの経年により生じたと考えられる。
- 掘削箇所については、今後、道路陥没が生じるおそれはなく、空洞を埋め舗装を行った。

【問い合わせ先】

岡山市 下水道保全課 岡田・内田・齊藤 直通086-803-1490 内線4932・4933