


# 連結送水管 配管耐圧テスト

|                                                                                                  |                                                                                                |       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 物件名                                                                                              | 岡山市保健福祉会館                                                                                      | 実施日   | 2025年 8月22日             |
| 点検者                                                                                              |                                                                                                | 資格・番号 | 消防設備点検資格者 第1種 140503167 |
| 送水口 (双口)                      2 栓                      放水口 (3 F ~ R F)                      16 栓 |                                                                                                |       |                         |
| 結果                                                                                               | ●配管 : 良好    屋上バルブグランド部分より漏水    即日増締め済み<br>●補給水槽 : 良好    チャッキ弁より多少の逆流有り    機能上問題なし<br>●送水口 : 良好 |       |                         |
| 措置内容                                                                                             | <注意事項><br>※今後、逆流の水量が多くなった場合チャッキ弁及びバルブ交換をお勧め致します。                                               |       |                         |



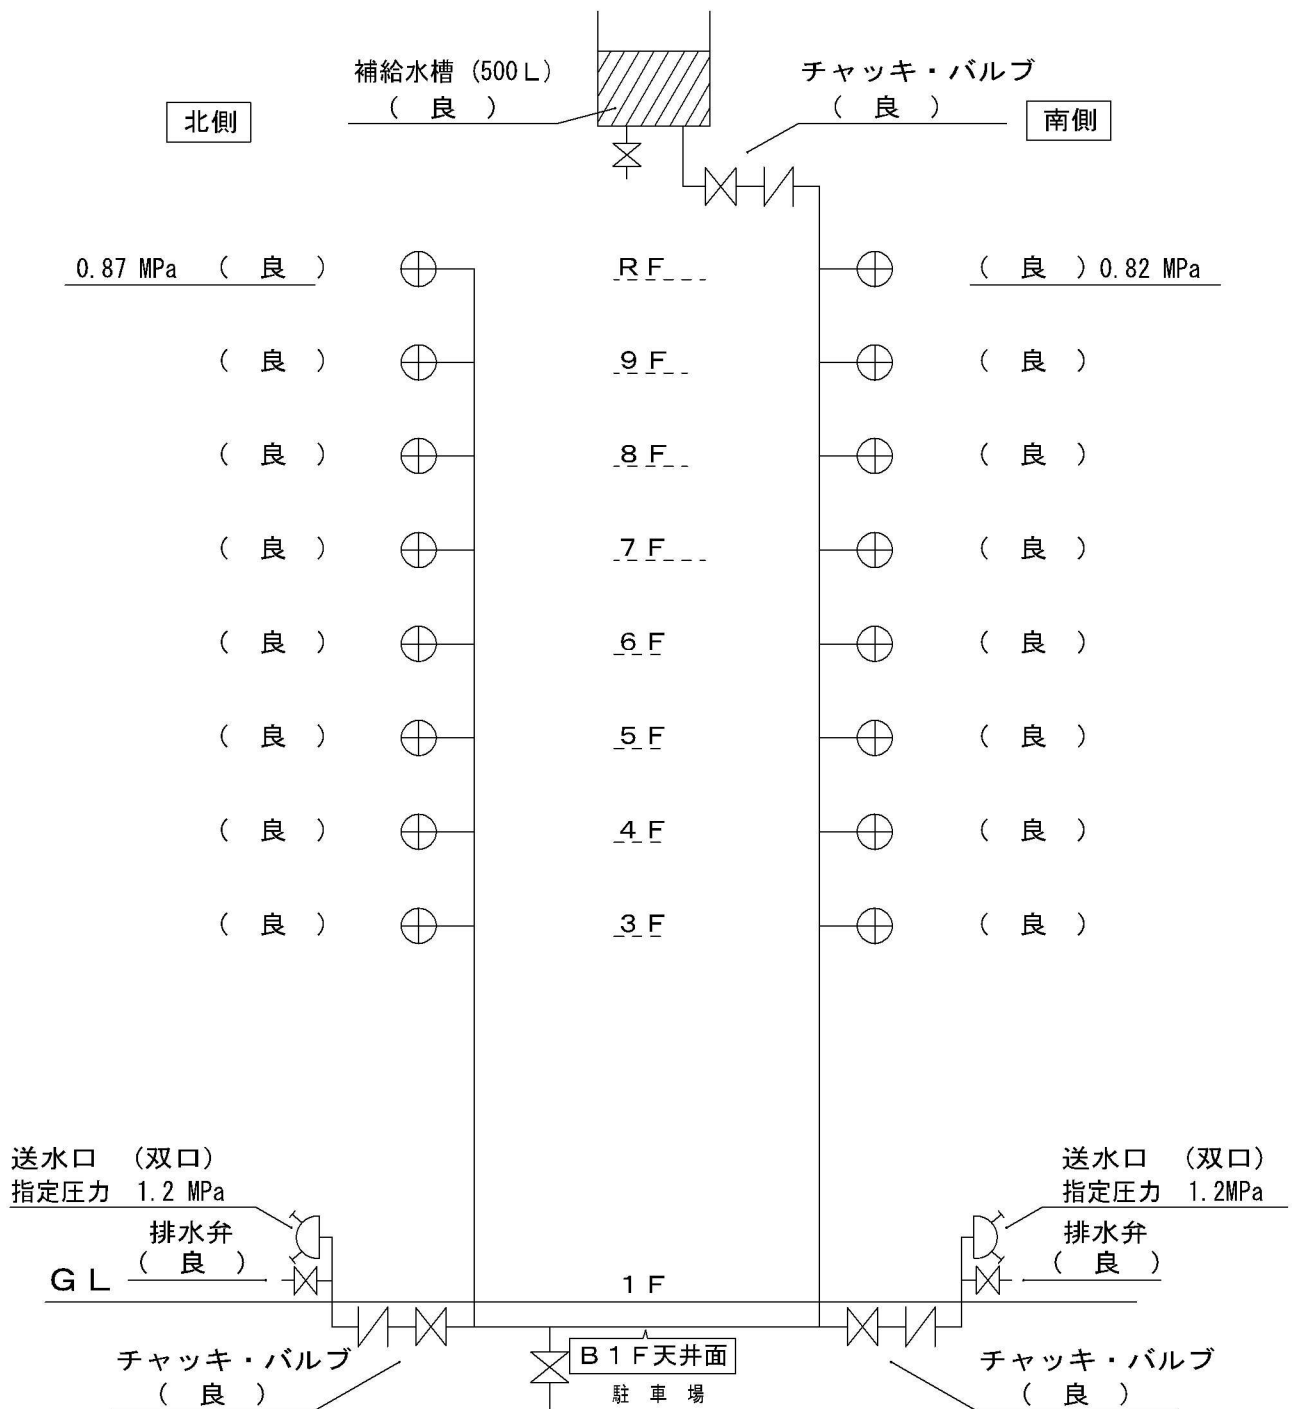


連結送水管

耐圧性能試験

1階 屋外北側

最高荘水圧力

1. 2MPa

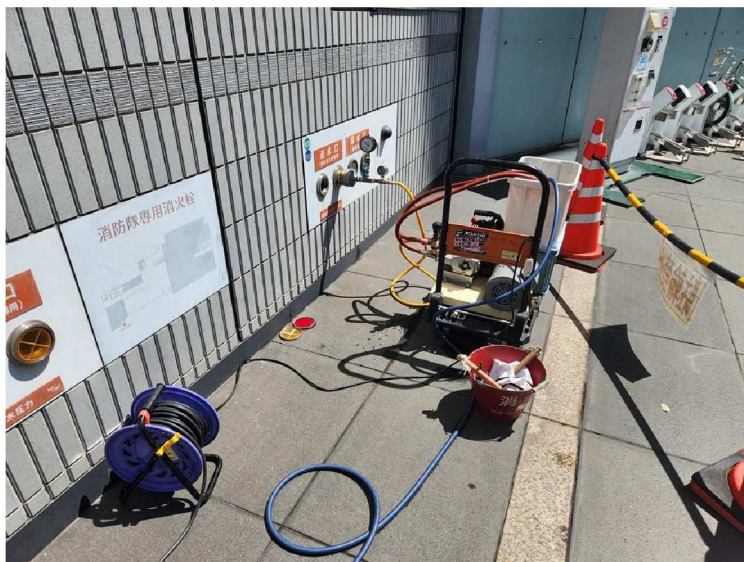

送水口

加圧準備中

1階 屋外北側




1階 屋外北側

送水口横

「水拔弁」内

ドレンバルブ

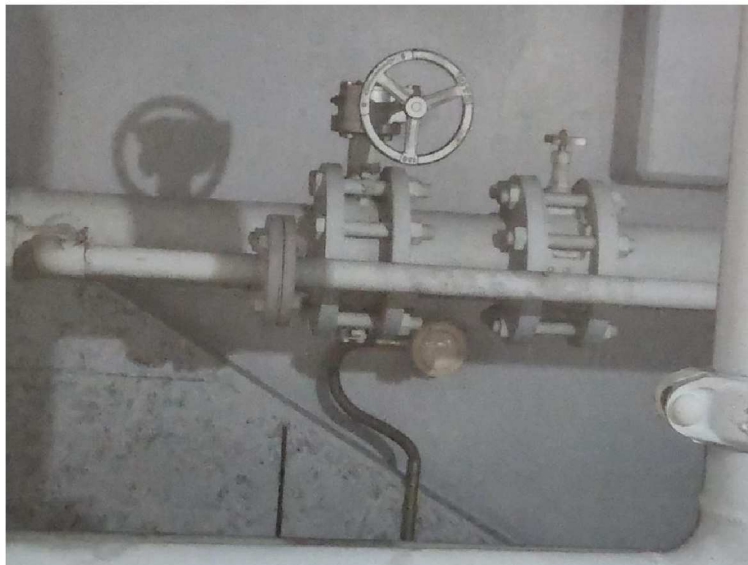

北側B 1 F

---

チャッキ・バルブ

---

---

---



放水口外観

---

北側R F

---

---

---



放水口内部

---

---

---



北側R F 放水口

測定用末端ゲージ

取付耐圧試験準備

エア抜き作業



北側1 F 送水口

最高送水圧力

1.2MPa

静水圧 3分間

圧低下無し

漏れなし



北側R F 放水口

0.87 MPa 測定

静水圧 3分間

圧低下無し

漏れなし 良好




---

1 階 屋外南側

---

最高荘水圧力

1. 2MPa

---




---

1 階 屋外南側

---

送水口横


---

「水抜弁」内

---

ドレンバルブ

---

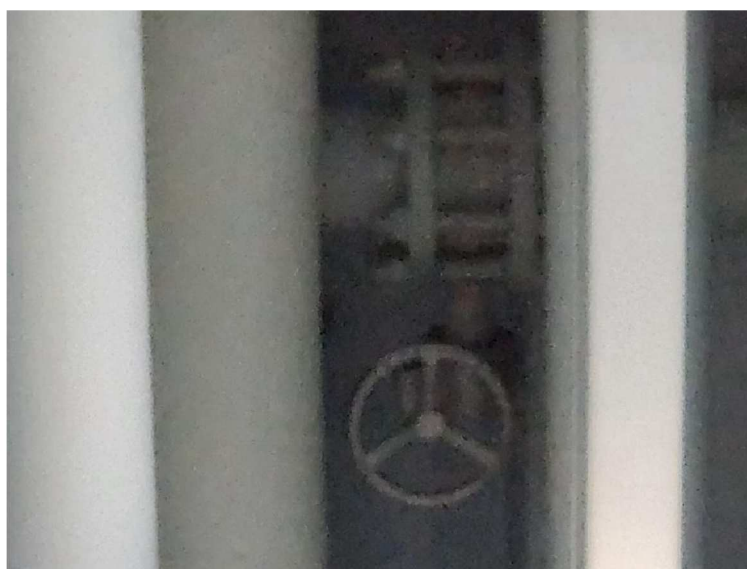


---

南側B 1 F

---

チャッキ・バルブ

---



放水口外観

南側R F



放水口内部



南側R F 放水口

測定用末端ゲージ

取付耐圧試験準備

エアー抜き作業



送水口

加圧準備中

1 階 屋外南側



南側 1 F 送水口

最高送水圧力  
1.2MPa

静水圧 3 分間

圧低下無し

漏れなし



南側 R F 放水口

0.82 MPa 測定

静水圧 3 分間

圧低下無し

漏れなし 良好




---

屋上

---



---

消火用補給水槽


---



---

500ℓ

---

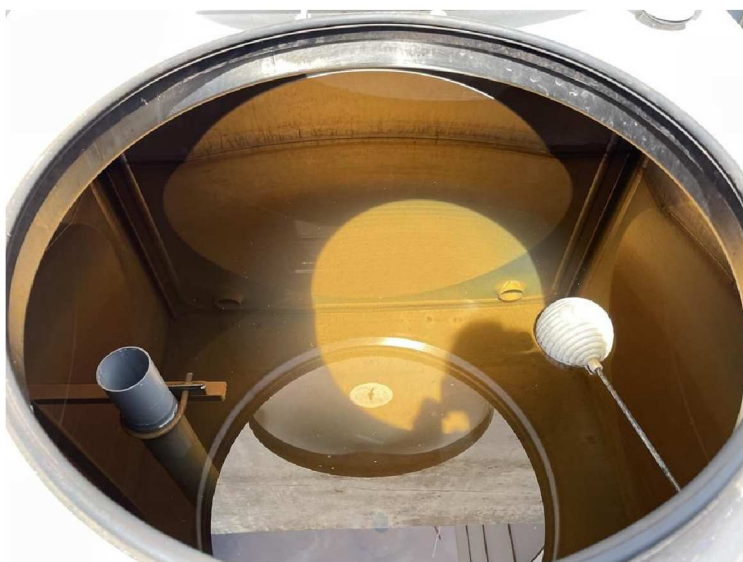


---

消火用補給水槽


---



---

内部

---

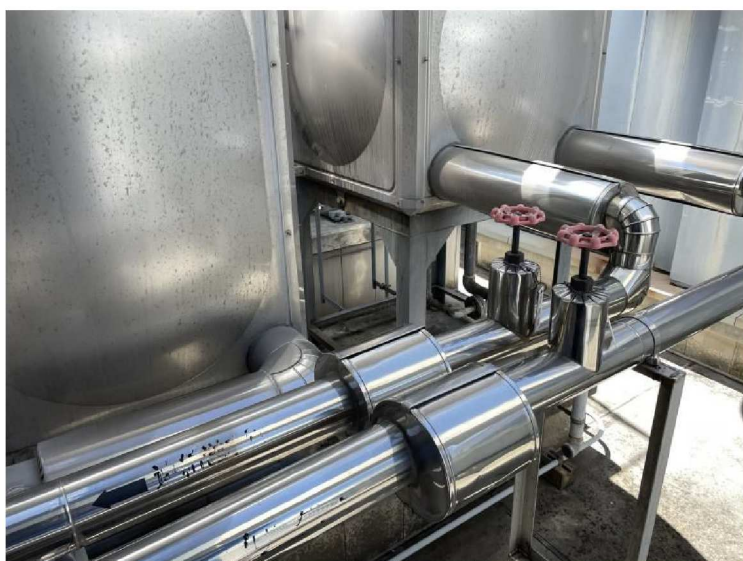


---

屋上

---



---

チャッキ・バルブ

---



屋上

消火用補給水槽側  
バルブ

グランド部より  
漏水あり

即日増締めにて処理

